

R-S系列步进驱动器 用户手册

深圳锐特机电技术有限公司
Shenzhen Rtelligent Technology Co.,Ltd

地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区兴裕路锐特科技园A栋5楼

总机：0755-29503086

销售专线：400-6822-996

邮箱：sales@szruitech.com

官网：www.rtelligent.com



扫码关注官方微信公众号

手册版本变更记录

日期	变更后版本	变更内容
2024 年 5 月	V4.0	第四版产品更新
2024 年 7 月	V4.1	修改 R28S 和 R42S 的端口功能描述 增加 R28S 和 R42S 关于扩展参数拨码的描述
2024 年 8 月	V4.2	1.修改全文的字体、字号 2.增加手册版本变更记录 3.更换 R28S、R42S、R60S 和 R86S 的端口示意图 4.增加型号 R28ALS 和 R42ALS 的相关描述 5.增加脉冲&方向信号的接线方式图片 修改报警信号的接线方式图片

目录

手册版本变更记录	- 2 -
1 产品特性	- 5 -
2 产品比较	- 6 -
3 安装	- 7 -
3.1 安装要求	- 7 -
3.2 安装尺寸	- 8 -
3.2.1 R28S、R28ALS、R42S、R42ALS	- 8 -
3.2.2 R60S	- 9 -
3.2.3 R86S	- 10 -
4 端口、接线与设置	- 11 -
4.1 端口功能说明	- 11 -
4.1.1 R28S	- 11 -
4.1.2 R28ALS	- 13 -
4.1.3 R42S	- 14 -
4.1.4 R42ALS	- 15 -
4.1.5 R60S	- 16 -
4.1.6 R86S	- 17 -
4.2 电源与电机	- 18 -
4.2.1 电源极性	- 18 -
4.2.2 电源电压	- 18 -
4.2.3 再生电压	- 18 -
4.2.4 电源电流	- 18 -
4.2.5 电机连接	- 19 -
4.3 控制信号连接	- 19 -
4.3.1 接线要求	- 19 -
4.3.2 脉冲&方向信号	- 20 -
4.3.3 使能信号	- 23 -
4.3.4 报警信号	- 23 -
4.4 运行参数设置	- 25 -
4.4.1 电流设置 SW1~3	- 26 -
4.4.2 空闲电流 SW4	- 26 -
4.4.3 细分设置 SW5~8	- 27 -

4.4.4 脉冲模式设置 K1.....	- 28 -
4.4.5 步进噪声滤波 K2.....	- 29 -
4.4.6 运行方向设定 K3.....	- 29 -
4.4.7 堵转检测使能 K4.....	- 29 -
4.4.8 缺相检测使能 K5.....	- 29 -
4.4.9 自整定功能 K6.....	- 30 -
4.4.10 指令平滑滤波 K7~8.....	- 31 -
4.5 调试接口.....	- 32 -
4.6 状态指示灯 PWR ALM.....	- 33 -
5 常见问题及对策.....	- 34 -

1 产品特性

1. 低速振动抑制算法
2. 无感堵转检测功能
3. 缺相报警功能
4. 独立的 5V、24V 控制信号接口
5. 三种脉冲指令形式：脉冲+方向、双脉冲、正交脉冲
6. 隔离的输入和输出
 - 3 个隔离输入
 - 1 个隔离输出
7. 拨码开关 – 两组
 - 8 档电流
 - 16 档细分
 - 待机电流
 - 脉冲模式、带宽、运行方向、指令滤波等扩展参数通过拨码可设置

2 产品比较

特性	R28S	R28ALS	R42S	R42ALS	R60S	R86S
电压范围	12~24VDC		18~48VDC		18~50VDC	28~110VDC
交流输入	不支持(1)					20~80VAC
电流范围	0.3~1.0A		0.3~2.2A		1.4~5.6A	2.4~7.2A
过流自恢复	支持(2)				不支持	
调试接口	串口 TTL 3.3V					
扩展拨码	2 (SW8 位 + K4 位)				2 (SW8 位 + K8 位)	
报警输出	不支持(3)	1	不支持(3)	1	1	
脉冲指令电压	5V、24V 独立接口					
脉冲指令形式	PUL+DIR, CW+CCW, QEP					
脉冲模式设定	PUL+DIR, CW+CCW 拨码设置					
脉冲带宽设定	200K、600K 拨码设置					
方向取反	拨码设置					
堵转检测	拨码设置					
缺相检测	软件设置(4)				拨码设置	
指令滤波	软件设置(4)				拨码设置	

1. 不支持交流输入的驱动器，接入交流电源将损坏驱动器
2. 内置自恢复保险丝，最大化保护电机与驱动
3. R28S、R42S 无此硬件接口
4. 通过调试接口及调试软件可以设置


3 安装

3.1 安装要求


1. 安装时请将驱动器采用垂直或水平站立方式，正面朝前、顶部朝上以利散热。
2. 组装时注意避免钻孔屑及其它异物掉落驱动器内部。
3. 安装时请用 M3 螺丝固定。
4. 安装附近有振动源时（如冲钻床等），请使用振动吸收器或加装防振橡胶垫片。
5. 多台驱动安装于控制柜内时，请注意摆放位置需保留足够的空间，以取得充分的散热；如有需要可配置散热风扇，保证控制柜内良好的散热条件。

3.2 安装尺寸


3.2.1 R28S、R28ALS、R42S、R42ALS

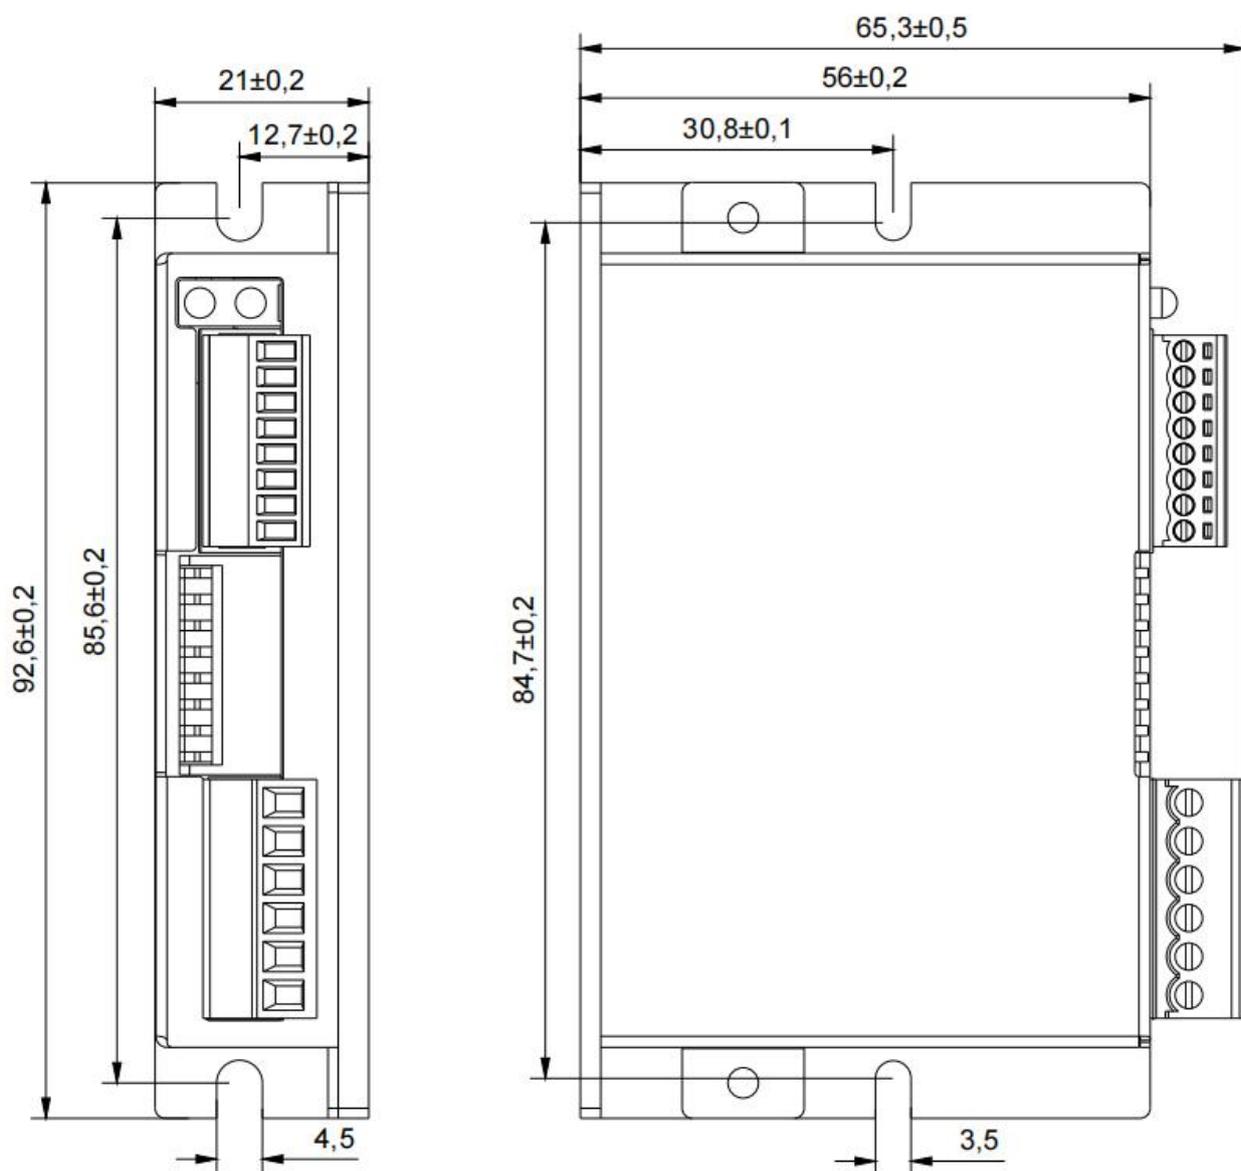

3.2.2 R60S

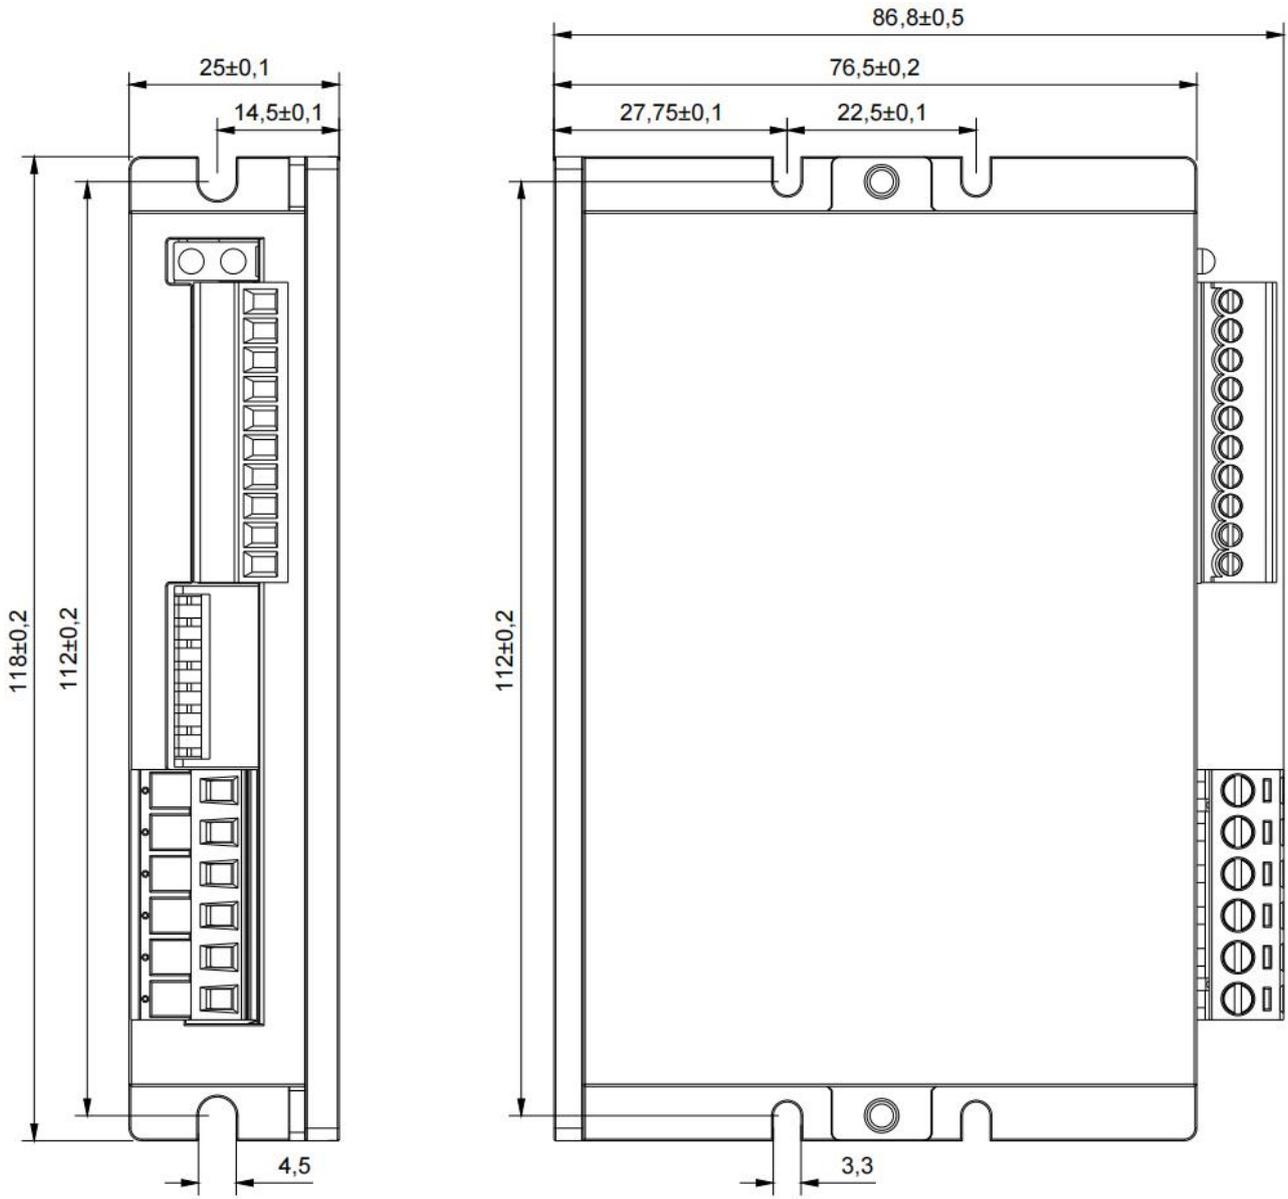


3.2.3 R86S

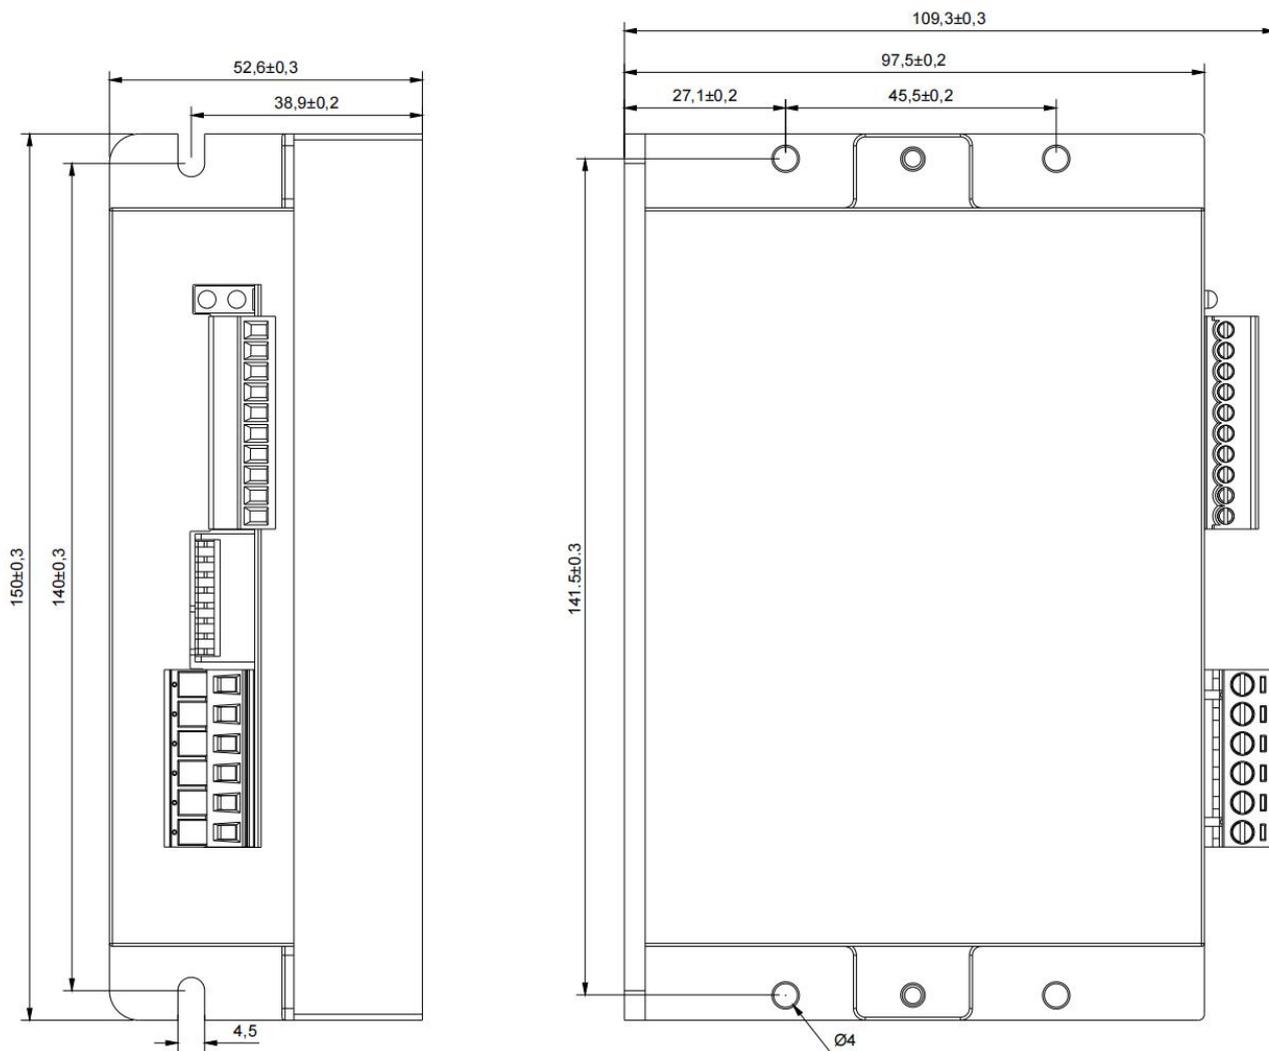

4 端口、接线与设置


4.1 端口功能说明

4.1.1 R28S

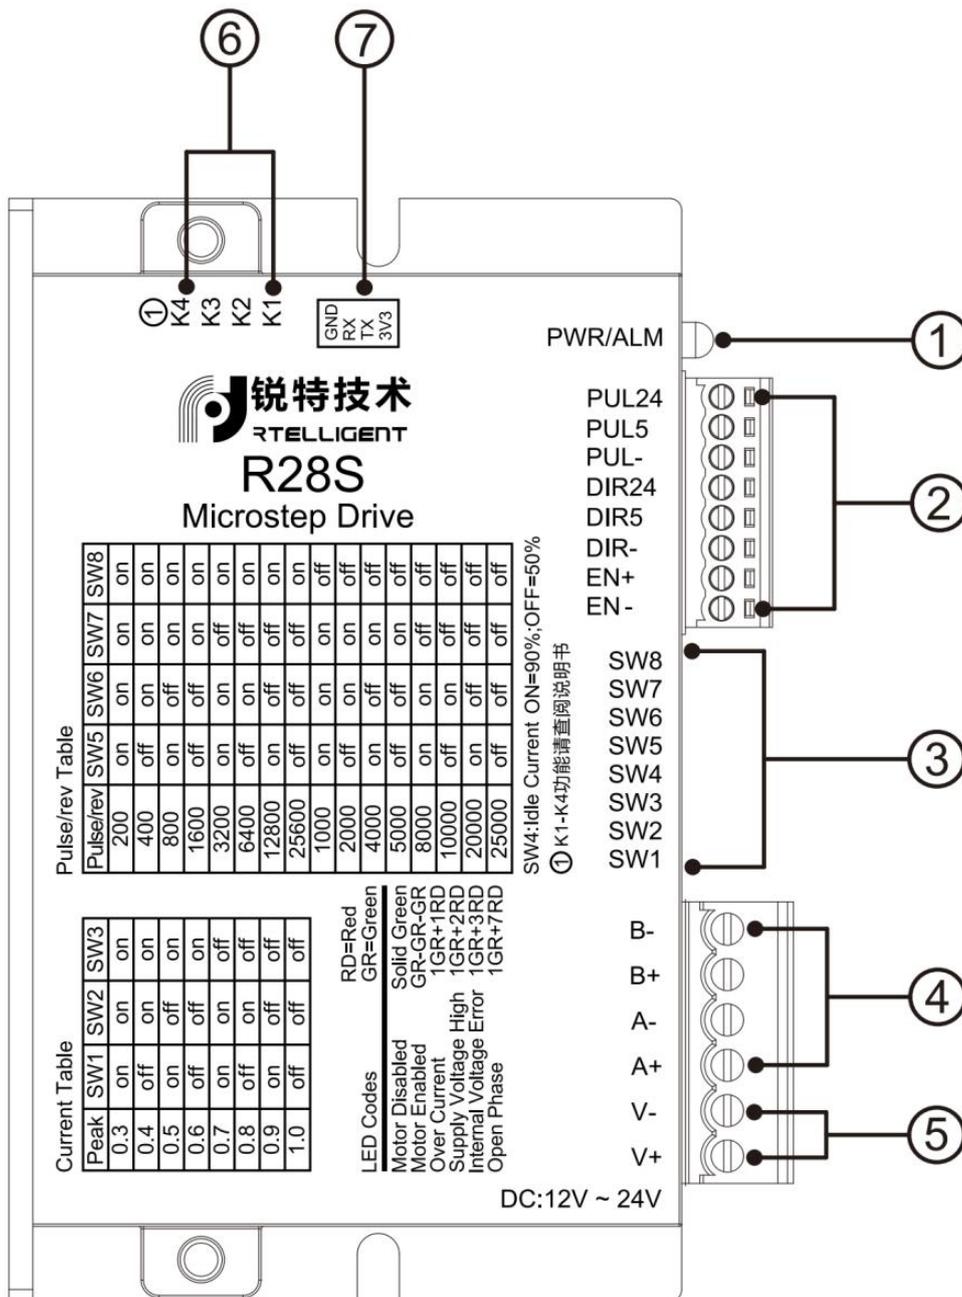


编号	部件名称	说明
①	状态指示灯	LED 灯用于显示驱动器的运行状态及故障状态
②	控制信号接口	脉冲、方向及使能信号输入用接口
③	电机运行参数拨码开关	用于设置电流与细分参数
④	电机线接口	连接 A+、A-、B+、B-相
⑤	电源输入接口	输入直流电压 12~24V
⑥	拓展参数拨码开关	用于设置脉冲模式、堵转检测等常见的拓展参数
⑦	调试接口	用于连接调试软件进行参数调试

4.1.2 R28ALS

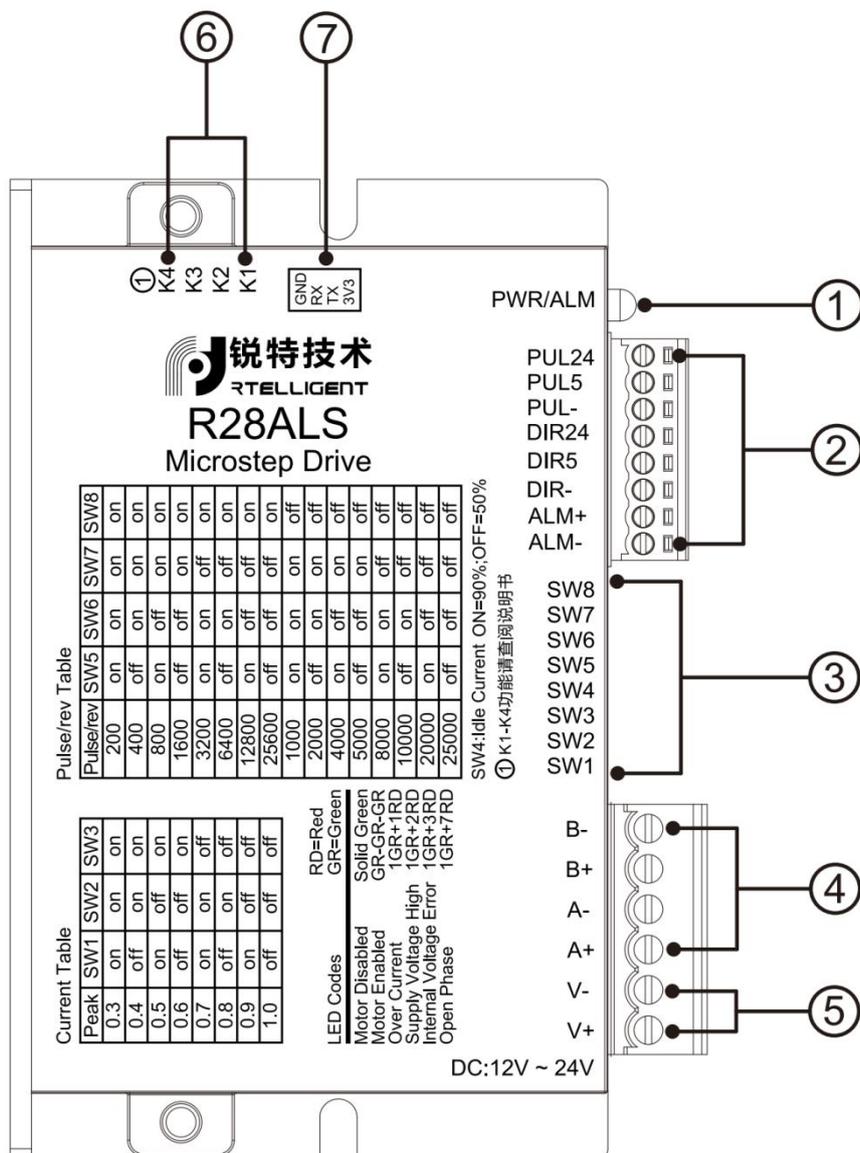


编号	部件名称	说明
①	状态指示灯	LED 灯用于显示驱动器的运行状态及故障状态
②	控制信号接口	脉冲、方向信号输入及报警信号输出用接口
③	电机运行参数拨码开关	用于设置电流与细分参数
④	电机线接口	连接 A+、A-、B+、B-相
⑤	电源输入接口	输入直流电压 12~24V
⑥	拓展参数拨码开关	用于设置脉冲模式、堵转检测等常见的拓展参数
⑦	调试接口	用于连接调试软件进行参数调试

4.1.3 R42S

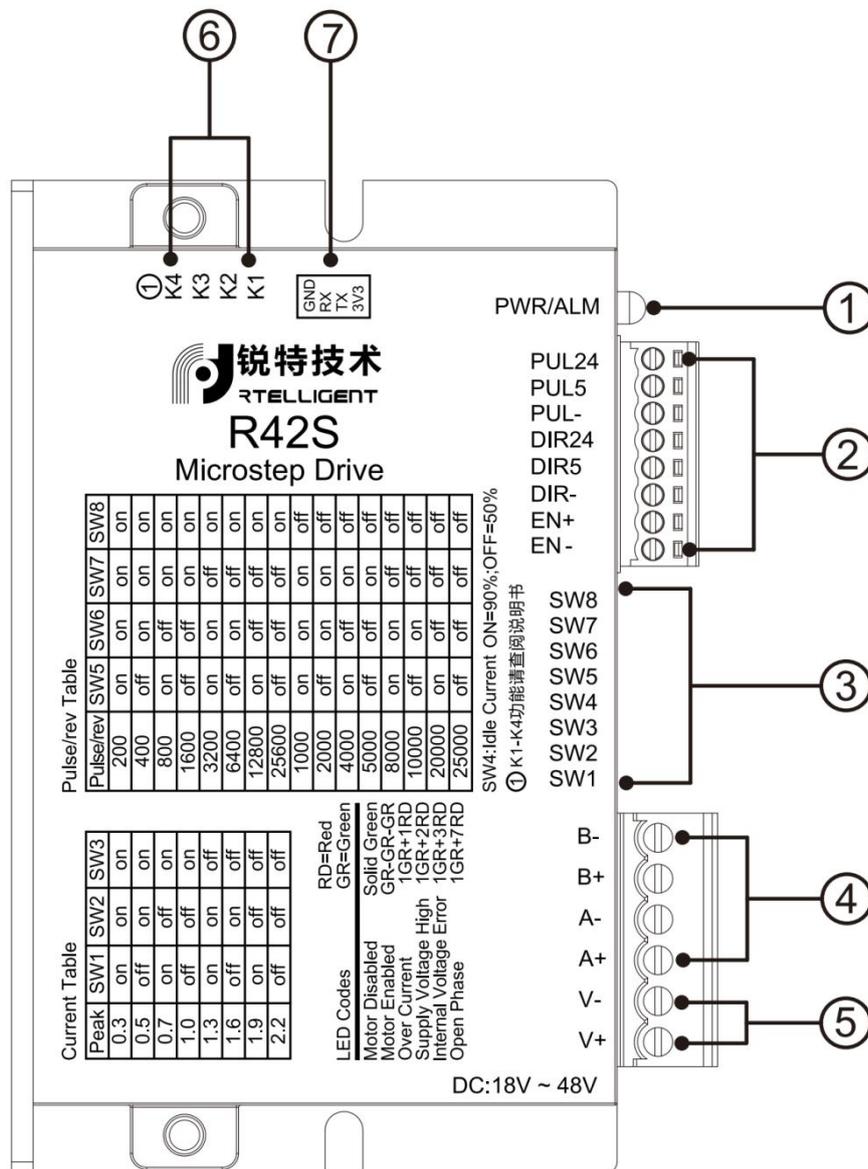


编号	部件名称	说明
①	状态指示灯	LED 灯用于显示驱动器的运行状态及故障状态
②	控制信号接口	脉冲、方向及使能信号输入用接口
③	电机运行参数拨码开关	用于设置电流与细分参数
④	电机线接口	连接 A+、A-、B+、B-相
⑤	电源输入接口	输入直流电压 18~48V
⑥	拓展参数拨码开关	用于设置脉冲模式、堵转检测等常见的拓展参数
⑦	调试接口	用于连接调试软件进行参数调试

4.1.4 R42ALS

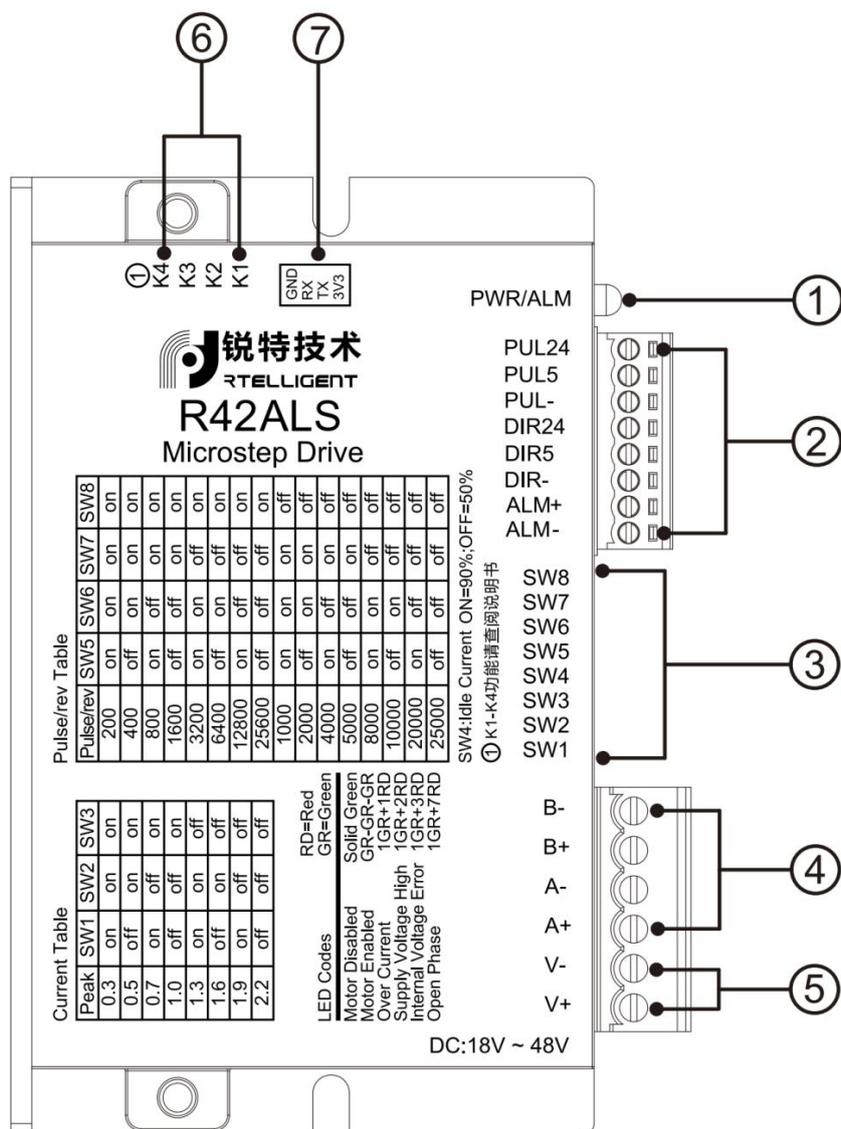


编号	部件名称	说明
①	状态指示灯	LED 灯用于显示驱动器的运行状态及故障状态
②	控制信号接口	脉冲、方向信号输入及报警信号输出用接口
③	电机运行参数拨码开关	用于设置电流与细分参数
④	电机线接口	连接 A+、A-、B+、B-相
⑤	电源输入接口	输入直流电压 18~48V
⑥	拓展参数拨码开关	用于设置脉冲模式、堵转检测等常见的拓展参数
⑦	调试接口	用于连接调试软件进行参数调试

4.1.5 R60S

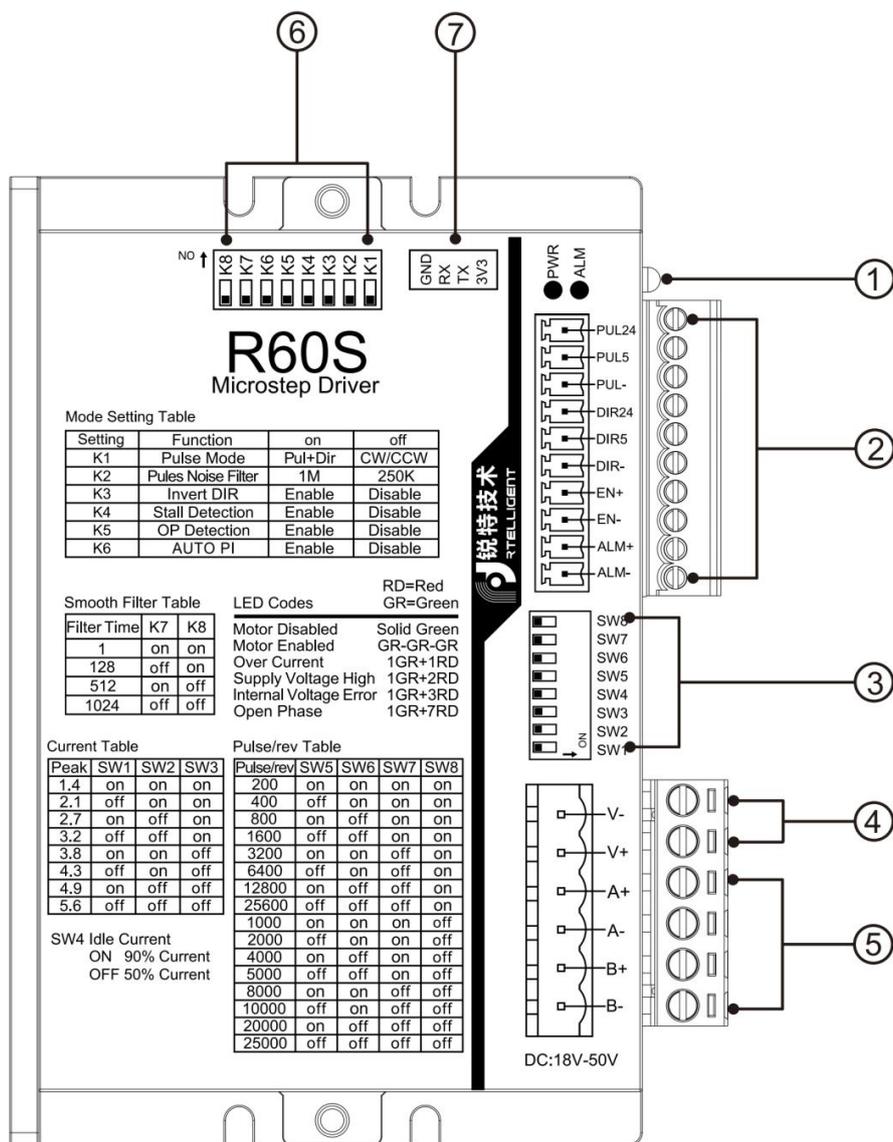

编号	部件名称	说明
①	状态指示灯	LED 灯用于显示驱动器的运行状态及故障状态
②	控制信号接口	脉冲、方向、使能信号输入及报警信号输出用接口
③	电机运行参数拨码开关	用于设置电流与细分参数
④	电源输入接口	输入直流电压 18~50V
⑤	电机线接口	连接 A+、A-、B+、B-相
⑥	拓展参数拨码开关	用于设置脉冲模式、指令平滑滤波等常见的拓展参数
⑦	调试接口	用于连接调试软件进行参数调试

4.1.6 R86S

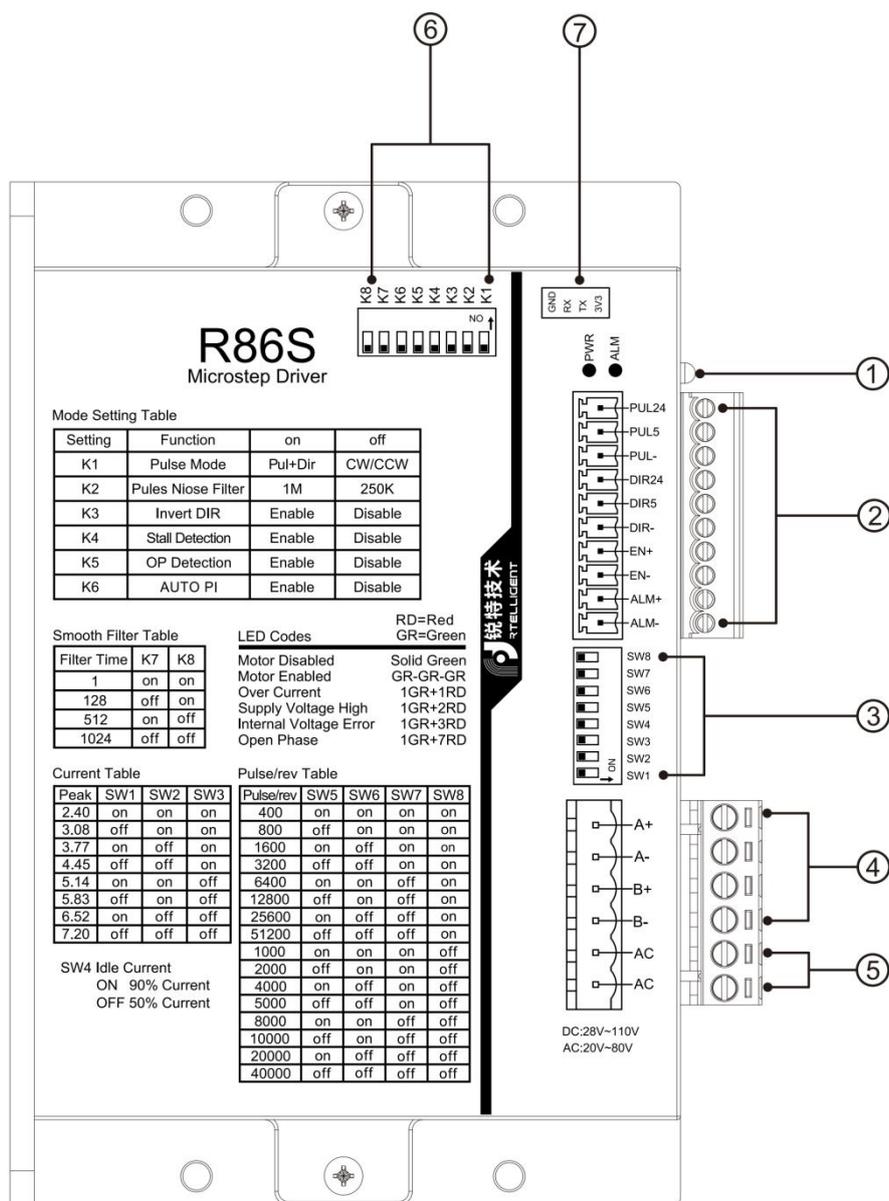

编号	部件名称	说明
①	状态指示灯	LED 灯用于显示驱动器的运行状态及故障状态
②	控制信号接口	脉冲、方向、使能信号输入及报警信号输出用接口
③	电机运行参数拨码开关	用于设置电流与细分参数
④	电机线接口	连接 A+、A-、B+、B-相
⑤	电源输入接口	输入直流电压 28~110V 或者交流电压 20V~80V
⑥	拓展参数拨码开关	用于设置脉冲模式、指令平滑滤波等常见的拓展参数
⑦	调试接口	用于连接调试软件进行参数调试

4.2 电源与电机

4.2.1 电源极性

对于 R28S、R28ALS、R42S、R42ALS、R60S 驱动器，输入电源极性切勿接反！将电源的正极连接到驱动器的 V+，将电源的负极连接到驱动器的 V-。对于 R86S 驱动器，则可以接交流或者直流电源。

4.2.2 电源电压

步进电机具有随着电机速度升高而力矩下降的特性，而输入电源电压的高低会影响电机高速力矩下降的幅度。适当提高输入电源的电压可以增强电机在高速运行时的转矩输出。

◆ 注意核对各驱动器的工作电压范围。

4.2.3 再生电压

步进电机在工作时，同样保留发电机的特性。在减速时，负载积累的动能会转化为电能经过驱动器的电路。这一部分能量会叠加到驱动器电路和输入电源上，引起驱动器电路和电源的保护。

在设定电机运行指令时，应注意加减速时间的设置。

另外，在驱动器断电时，拉动负载使电机运动时会看到驱动器 LED 指示灯亮。这一现象也跟上述原因有关。

4.2.4 电源电流

驱动器工作的过程是将输入的高电压低电流的电源转换成电机绕组两端的低电压高电流。因此电源的电流会低于驱动器输出给电机的电流值。

实际使用时，根据电机的型号、负载转矩等因素选用合适的电源。

4.2.5 电机连接

- ◆ 请按照电机提供的说明进行连接。
- ◆ 确认未使用的电机引线未与其它物体发生短路。
- ◆ 请勿带电拔插电机与电源插头。

4.3 控制信号连接

4.3.1 接线要求


- ◆ 为了防止驱动器受干扰，建议控制信号采用屏蔽电缆线，并且屏蔽层与地线短接，除特殊要求外，控制信号电缆的屏蔽线单端接地：屏蔽线的上位机一端接地，屏蔽线的驱动器一端悬空。
- ◆ 同一机器内只允许在同一点接地，如果不是真实接地线，可能干扰严重，此时屏蔽层不接。
- ◆ 脉冲和方向信号线与电机线不允许并排包扎在一起，最好分开至少 10cm 以上，否则电机噪声容易干扰脉冲方向信号引起电机定位不准，系统不稳定等故障。

4.3.2 脉冲&方向信号


不同于以往步进驱动器采用的 5~24V 脉冲控制信号接口电路，或者单 5V、单 24V 控制信号接口。R60S 系列驱动器采用了独立的 5V 和 24V 脉冲控制信号接口，以匹配市面上大部分的控制系统；同时避免了额外连接限流电阻的麻烦。

当电机的运行方向与系统设计不一致时，可以通过扩展拨码开关 K3 进行调整。


1. NPN 单端 24V 共阳极接法

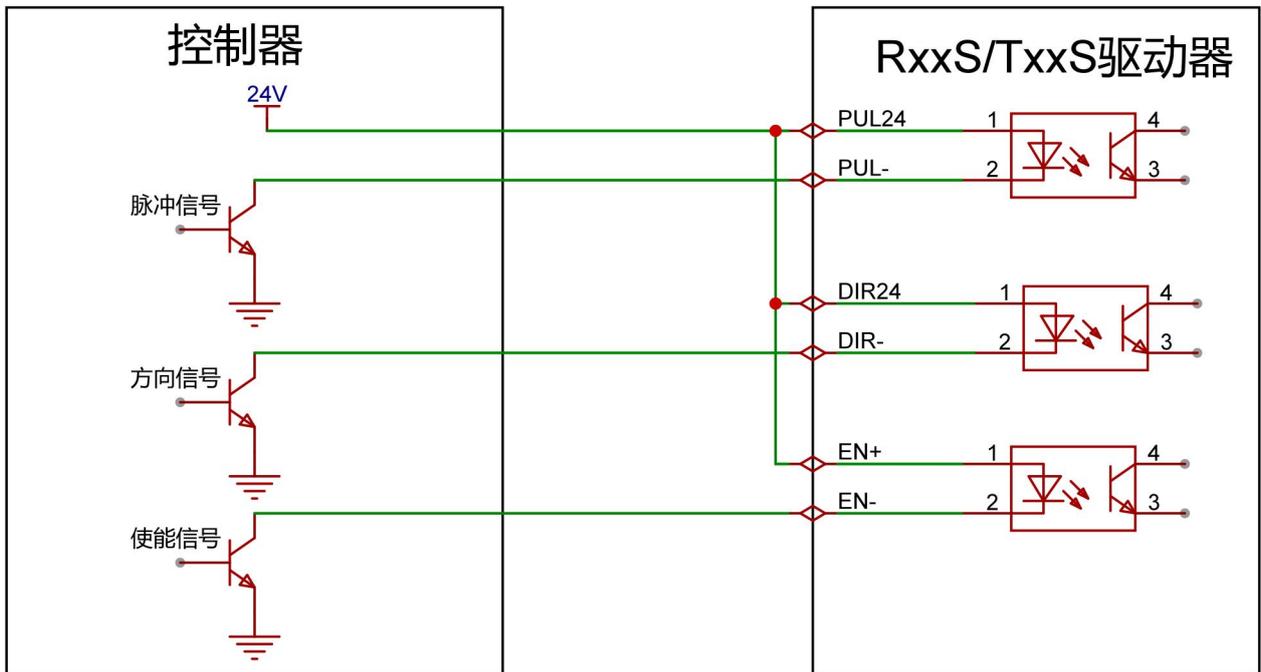


2. NPN 单端 5V 共阳极接法

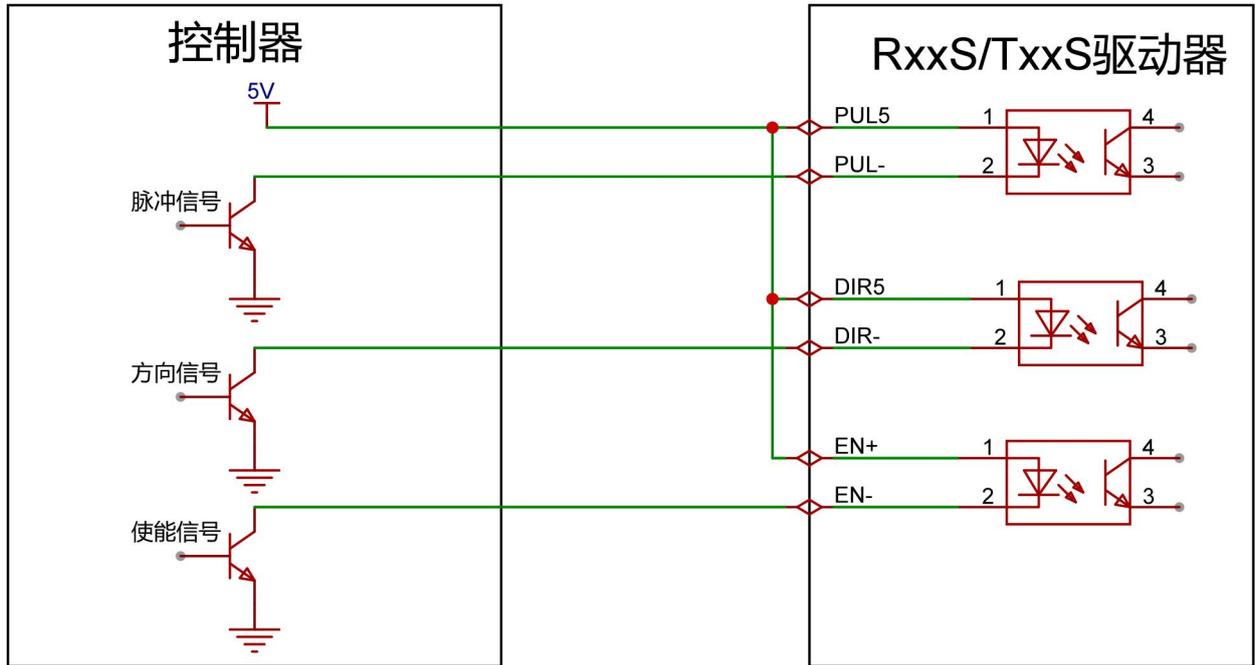


3. PNP 单端 24V 共阴极接法

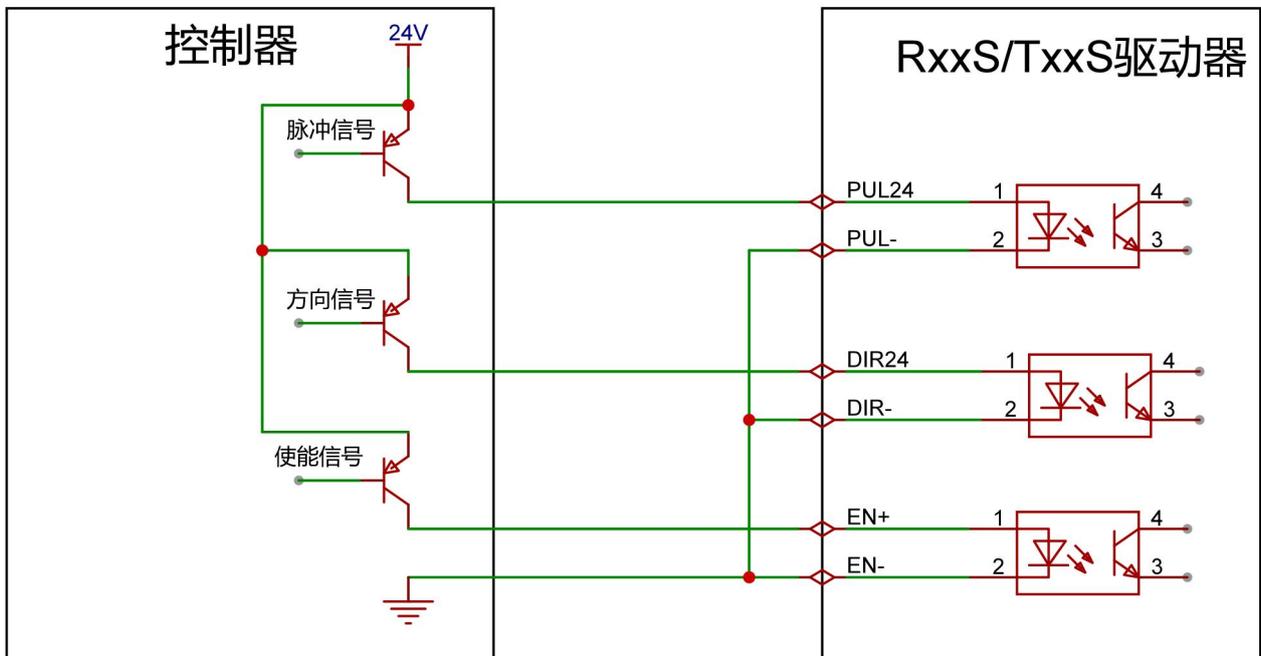

4. PNP 单端 5V 共阴极接法

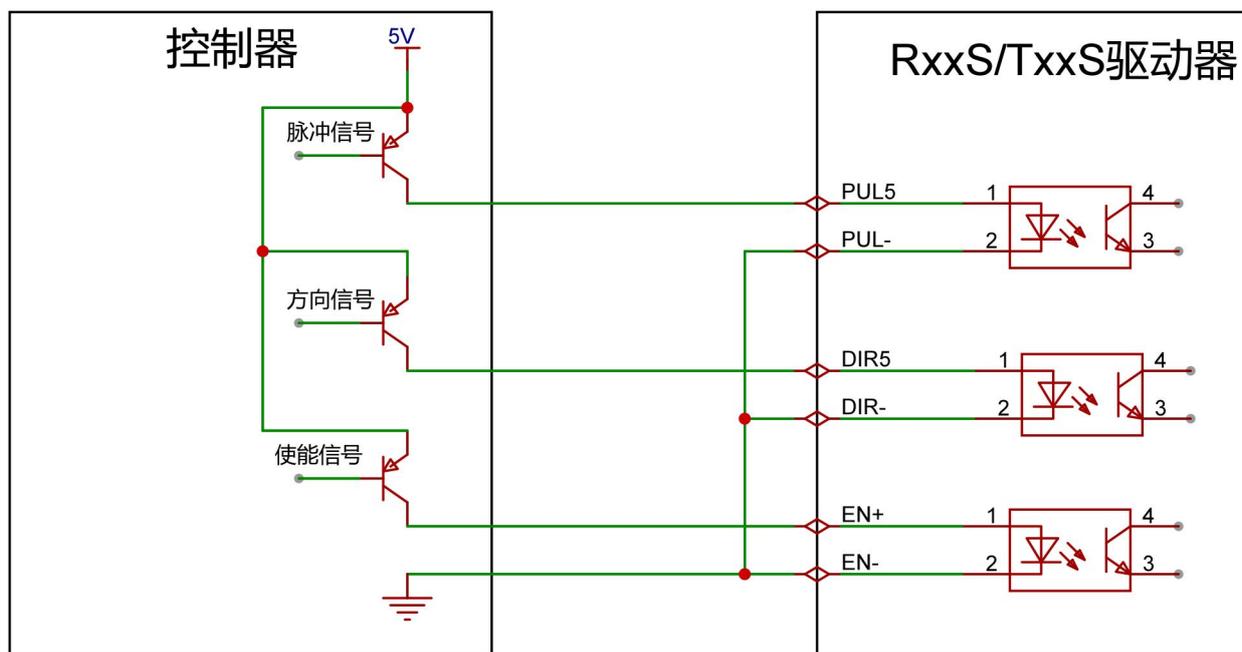

5. 差分接法

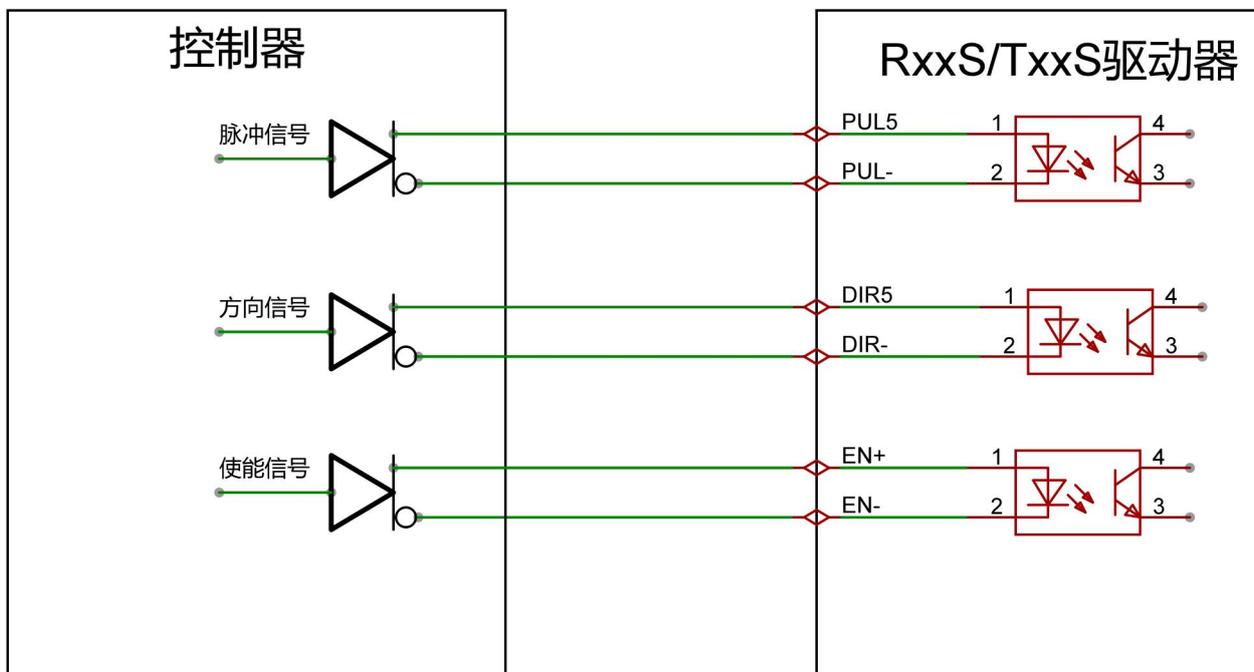

4.3.3 使能信号

R28ALS、R42ALS 不具备此接口。

R28S、R42S、R60S、R86S 具备此接口。

EN 输入使能或关断驱动器的功率部分，信号输入为光电隔离，可接受 5~24VDC 单端或差分信号，信号最高可达 28V。

EN 信号悬空或低电平时（光耦不导通），驱动器为使能状态，电机正常运转；

EN 信号为高电平时(光耦导通)，驱动器功率部分关断，电机无励磁。

当电机处于报错状态时，EN 输入可用于重启驱动器。首先从应用系统中排除存在的故障，然后输入一个下降沿信号至 EN 端，驱动器可重新启动功率部分，电机励磁运转。


4.3.4 报警信号

R28S、R42S 不具备此接口。


R28ALS、R42ALS、R60S、R86S 具备此接口。

ALM 口为光电隔离 OC 输出，最高承受电压 30VDC，最大饱和电流 100mA。驱动器正常工作时，输出光耦不导通。

1. 光耦连接

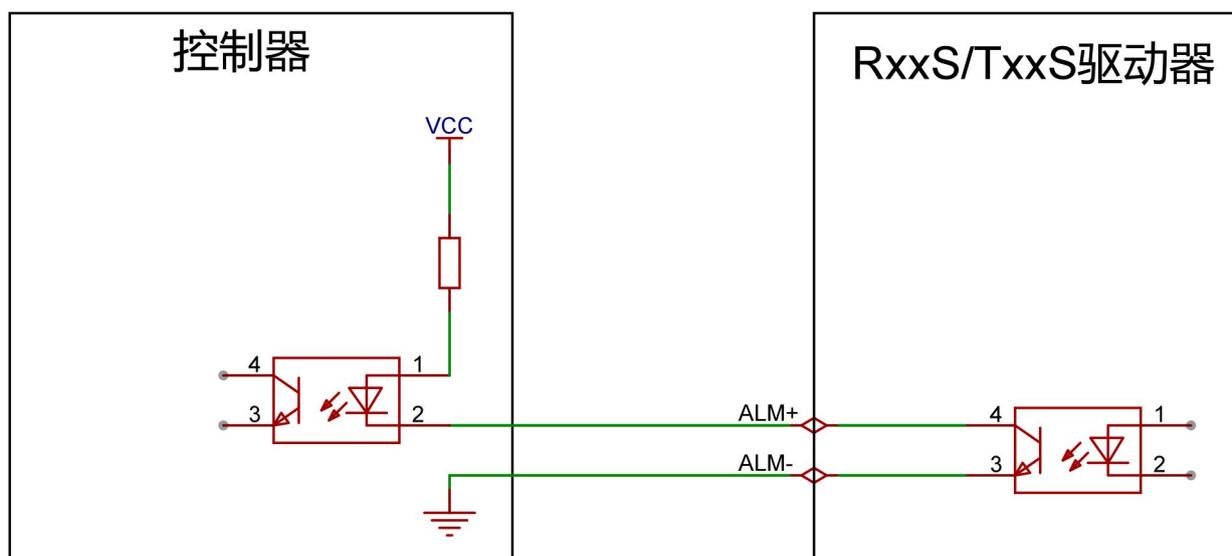

2. 继电器连接

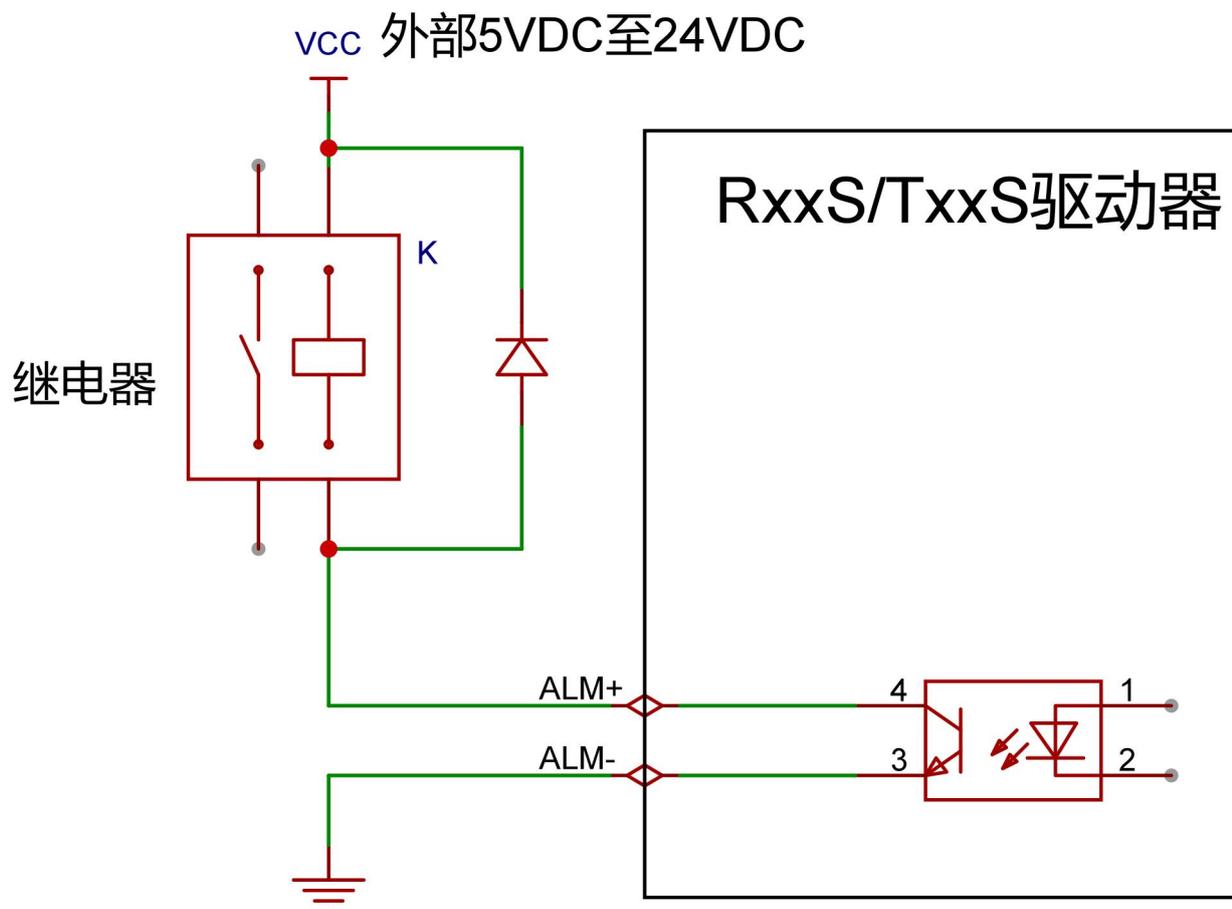

4.4 运行参数设置

R60S 系列驱动器包含两组拨码开关，拨码开关用于设定步进电机的运行参数。其中 SW1~8 用于设置细分与电流参数。

SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8
运行电流			空闲电流	细分设定			

其中 K1~8 用于设置常见的扩展参数

K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8
脉冲模式	脉冲带宽	运行方向	堵转检测	缺相检测	自动整定	指令平滑滤波	

◆ 注意：关于扩展参数拨码，R28S 和 R42S 只有 K1~K4。

4.4.1 电流设置 SW1~3

拨码 SW1、SW2、SW3 用于设置驱动器输出给电机的电流值

通常情况下，电流设定为电机的额定电流。如果您的系统对发热的要求很高，可以适当减小电流以降低电机的发热，但是电机的输出力矩会同时降低。如果您不是要求电机连续运行，可适当增大运行电流以获得更大力矩，但是注意最大不要超过电机额定电流的 1.5 倍。

出厂设置：电流最小。

运行电流（峰值）/A				SW1	SW2	SW3
R28S	R42S	R60S	R86S			
0.3	0.3	1.4	2.4	on	on	on
0.4	0.5	2.1	3.1	off	on	on
0.5	0.7	2.7	3.7	on	off	on
0.6	1.0	3.2	4.4	off	off	on
0.7	1.3	3.8	5.1	on	on	off
0.8	1.6	4.3	5.8	off	on	off
0.9	1.9	4.9	6.5	on	off	off
1.0	2.2	5.6	7.2	off	off	off

4.4.2 空闲电流 SW4

驱动器的运行电流，在马达停转时可自动减少，SW4 设定空闲电流为运行电流的百分比关系。

当需要输出一个高的力矩时，90%的设置是最有效的。为减少马达和驱动器的热量，推荐将空闲电流在允许的情况下尽可能降低。

SW4 在 ON 状态下设定为 90%运行电流。

SW4 在 OFF 状态下为 50%运行电流。

4.4.3 细分设置 SW5~8

驱动器通过 SW5, SW6, SW7 和 SW8 拨码开关设定细分值, 16 种选择。

其中 R86S 为了兼容于旧款产品, 细分于其他产品不同。

细分 (脉冲/转)						SW5	SW6	SW7	SW8
R28S	R28ALS	R42S	R42ALS	R60S	R86S				
200					400	on	on	on	on
400					800	off	on	on	on
800					1600	on	off	on	on
1600					3200	off	off	on	on
3200					6400	on	on	off	on
6400					12800	off	on	off	on
12800					25600	on	off	off	on
25600					51200	off	off	off	on
1000					1000	on	on	on	off
2000					2000	off	on	on	off
4000					4000	on	off	on	off
5000					5000	off	off	on	off
8000					8000	on	on	off	off
10000					10000	off	on	off	off
20000					20000	on	off	off	off
25000					40000	off	off	off	off

4.4.4 脉冲模式设置 K1

设定开关 K1 选择脉冲模式，开关 K1 设置为 on 时为脉冲&方向模式，设置为 off 时为双脉冲模式。改变脉冲模式后请重新为驱动器上电以使设定生效。

K1=on: 设置为单脉冲模式（出厂默认）。

K1=off: 设置为双脉冲模式。

4.4.5 步进噪声滤波 K2

脉冲指令信号输入端口内置数字信号滤波，设定开关 K2 设置驱动器内部数字信号滤波器的滤波频率。

K2=on: 滤波频率为 1MHz。

K2=off: 滤波频率为 250KHz（出厂默认）。

4.4.6 运行方向设定 K3

在不改变步进电机绕组接线以及控制信号设定的情况下，通过设定 K3 的 on 或者 off 状态，可以更改电机的运行方向。

出厂默认为 off 状态。

4.4.7 堵转检测使能 K4

堵转是指步进电机因为外部原因导致无法正常旋转，这种情况会导致步进电机过载，甚至烧毁以及设备机械部件损坏。

R60S 系列产品是通过实时采集电机的电流反馈，通过观测器估计电机的负载转矩变化，进而判断电机是否发生堵转，一旦发现电机堵转，即可采取相应的保护措施。

采用无传感器技术进行堵转检测，检测的精度依赖于对电机参数的识别以及相关观测器参数的正确设置，驱动器默认的参数识别通常能够胜任这一任务，当在实际测试应用中发生误判时，用户可以关闭这一功能。

K4=on: 使能堵转检测功能（出厂默认）。

K4=off: 禁用堵转检测功能。

当检测到堵转情况时，即使控制器还在持续发送指令到驱动器，驱动器将停止运行，但是保留电机全流状态锁轴，同时红色报警指示灯常亮，报警输出端口输出报警信号。当用户停止发送脉冲后，驱动器将自动清除报警状态，并响应后续的指令信号。

4.4.8 缺相检测使能 K5

缺相是指步进电机绕组发生了异常，比如电机绕组线断了。

R60S 系列产品通过电流检测电路，监控电机绕组是否正常反馈出相应的电流进行监控电机绕组状态。当发生缺相报警时，驱动器关闭功率输出，电机处于自由状态。

一些情况下无法检测到缺相，例如驱动器第一次上电时，B 相绕组的电流参考值为零，如果 B 相绕组断裂，驱动器检测到的电流也为零，此时驱动器无法给出报警信号。如果发送指令让电机运行超过 2 个整步以上的距离，则驱动器可以判断出 B 相绕组的缺相状态。

K5=on：使能缺相检测功能（出厂默认）。

K5=off：禁用缺相检测功能。

- ◆ 注意：R28S，R28ALS，R42S，R42ALS 需要通过调试软件进行设定是否使能缺相检测（默认使能）。

4.4.9 自整定功能 K6

R60S 系列驱动器能够在第一次上电的阶段，对驱动器的电压、电机绕组参数进行自动识别，并计算出合适的电流环控制参数；而在实际应用中，不同的电流环参数能够优化电机的噪音、振动和力矩表现，当自动识别的参数不适合时，用户可以关闭这一功能，并通过调试软件进行优化。

K6=on：电机上电自整定功能（出厂默认）。

K6=off：禁用上电自整定功能。

- ◆ 注意：R28S，R28ALS，R42S，R42ALS 需要通过调试软件进行设定是否使能自整定功能（默认禁用）。

4.4.10 指令平滑滤波 K7~8

R60S 系列驱动器内置一个均值滤波器用于平滑脉冲指令。


滤波设置	K7	K8
1	on	on
128	off	on
512	on	off
1024	off	off

实际的指令滤波时间 = 设置值 * 50us


◆ 注意：R28S, R28ALS, R42S, R42ALS 需要通过调试软件进行设定（默认为 512）。

4.5 调试接口

 驱动器统一配置了一个 3.3V 电平，4 针 2.0mm 间距的 UART 通讯接口用于参数调试。通过常见的 USB to 232 TTL 工具连接至 PC 机，使用调试软件进行一些参数的设置和保存，接口定义如下：

图示	标识	说明
	3V3	驱动器正常运行时,此 3V3 端口不得对外再提供电源,否则影响电机运行性能和可靠性。
	TX	需要连接至调试线的 RXD 端口
	RX	需要连接至调试线的 TXD 端口
	GND	需要连接至调试线的 GND 端口

常见的 USB to 232 TTL 工具如下图：

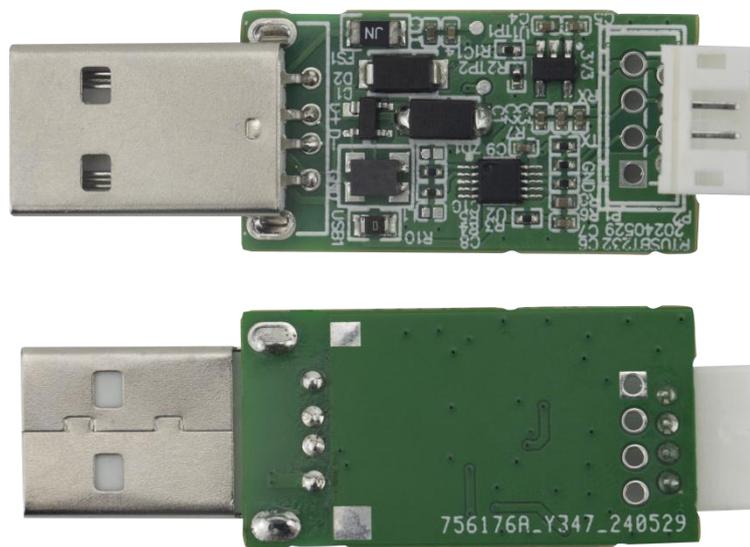

◆ 注意：禁止在驱动器上电的情况下拔插串口线。

4.6 状态指示灯 PWR ALM

驱动器用两个 LED 灯（红---ALM，绿---PWR）显示状态和错误。

当电机处于使能状态时，绿色指示灯缓慢闪烁，当绿灯长亮时电机非使能。

如果红灯 LED 闪烁时，错误出现，错误是由红绿灯闪烁组合显示，具体如下：

指示灯状态	驱动器状态	说明
绿灯闪烁	驱动器工作正常	-
绿灯长亮	驱动器未使能	EN 端口有高电平输入
红灯常亮	电机堵转	电流不足，负载过大，线路异常
1 绿、1 红	驱动器过流	电机接线错误，接触不良或者驱动器故障
1 绿、2 红	驱动器输入电源过压	供电电压过高
1 绿、3 红	驱动器内部电压出错	驱动器故障
1 绿、7 红	缺相报警	电机线未接好
1 绿、8 红	欠压报警	供电电压过低

5 常见问题及对策

现象	可能情况	解决措施
电机只朝一个方向转	方向信号弱	检查接线及电平
	错误的电平接入，导致驱动器内部隔离器件损坏	
	脉冲模式不匹配	当驱动器设置为 PUL+DIR，而控制器发送的指令为 CW+CCW 模式时，CW 方向点动时电机运行，CCW 方向点动则电机不动； 当驱动器设置为 CW+CCW，而控制器发送的指令为 PUL+DIR 模式时，控制器发送正转和反转的指令，电机都会朝一个方向运动。
报警指示灯亮	-	参考 4.6 状态指示灯 PWR ALM
驱动器端子烧坏	端子间短路	检查电源极性或外部短路情况
	端子间内阻太大	检查线与线连接处是否加过量焊锡形成锡团
电机堵转	加减速时间太短	减小指令加速度或加大驱动器滤波参数
	电机扭矩太小	选大扭矩电机
	负载太重	检查负载重量和质量，调节机械结构
	电流太小	检查拨码，提高驱动器输出电流

服务与支持

深圳锐特机电技术有限公司

Shenzhen Rtelligent Technology Co.,Ltd

www.rtelligent.com

地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区兴裕路
锐特科技园A栋5楼

总机：0755-29503086

销售专线：400-6822-996

邮箱：sales@szruitech.com



官方微信公众号

成为全球运动控制领域的核心供应商

Leading the Way with Intelligent Motion Control