



R86mini步进驱动器 用户手册

深圳锐特机电技术有限公司
Shenzhen Rtelligent Technology Co.,Ltd

地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区兴裕路锐特科技园A栋5楼

总机：0755-29503086

销售专线：400-6822-996

邮箱：sales@szruitech.com

官网：www.rtelligent.com



扫码关注官方微信公众号

手册版本变更记录

日期	变更后版本	变更内容

目录

手册版本变更记录	- 2 -
目录	- 3 -
1 产品概述	- 4 -
1.1 特性	- 4 -
2 应用环境及安装	- 5 -
2.1 应用环境要求	- 5 -
2.2 驱动器安装尺寸	- 6 -
3 驱动器端口和接线	- 7 -
3.1 电源及电机端口功能说明	- 7 -
3.2 控制信号连线	- 8 -
3.2.1 PUL、DIR(IN1, IN2)端口:	- 8 -
3.2.2 ENA (IN3) 端口:	- 9 -
3.2.3 ALM (OUT1) 端口:	- 9 -
3.3 USB 端口	- 10 -
3.4 脉冲控制接线图	- 10 -
4 拨码及运行参数设置	- 11 -
4.1 电流设置	- 11 -
4.2 待机电流	- 12 -
4.3 每转脉冲设置	- 12 -
4.4 脉冲指令滤波	- 13 -
5 驱动器工作状态 LED 指示	- 14 -
6 缺相报警	- 15 -
7 内部运动控制功能	- 16 -
7.1 通讯控制模式	- 16 -
7.2 IO 控制: 启停+方向	- 16 -
7.2.1 软件设置	- 16 -
7.2.2 接线图	- 17 -
7.3 IO 控制: 正转+反转	- 18 -
7.3.1 软件设置	- 18 -
7.3.2 接线图	- 18 -
8 常见问题及对策	- 19 -

1 产品概述

R86Mini 是一款支持 AC18V~AC80V 输入的数字式两相步进电机驱动器，集成了智能运动控制器功能，内置 S 形加减速指令。通过 USB 端口，可以方便的对驱动器进行配置，扩展驱动器的应用。

1.1 特性



1. 工作电压：18~80VAC, 24~100VDC
2. 通讯方式：USB to COM
3. 最大相电流输出：7.2A/相（正弦峰值）
4. PUL+DIR、CW+CCW 脉冲模式可选
5. 缺相报警功能
6. 半流功能
7. 数字 IO 端口：
3 路光电隔离的数字信号输入，高电平可直接接收 24V 直流电平；2MHz 数字信号滤波器（默认 220KHz）。
1 路光电隔离的数字信号输出，最大耐受电压 30V，最大灌入或拉出电流 50mA。
8. 8 档可用户自定义电流
9. 16 档可用户自定义细分，支持 200~65535 范围内的任意分辨率
10. IO 控制模式，支持 16 档速度自定义
11. 输入端口、输出端口可编程

2 应用环境及安装

2.1 应用环境要求

项目	R86MINI
安装环境	避免粉尘、油污、腐蚀性环境
振动	0.5G (4.9m/s ²) Max
使用温度/湿度	0 °C ~ 45 °C / 90%RH 以下 (无凝露)
储运温度	-10 °C ~ 70 °C
冷却方式	自然冷却/远离发热源
防水等级	IP54

2.2 驱动器安装尺寸

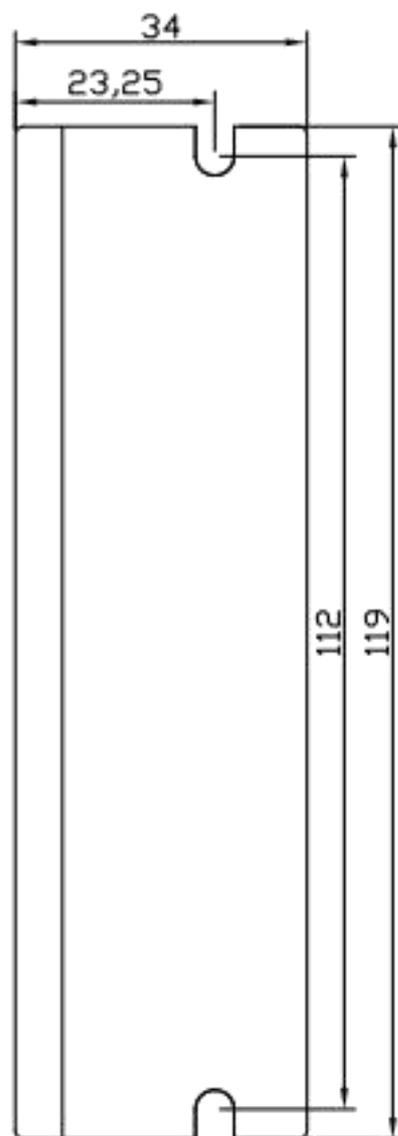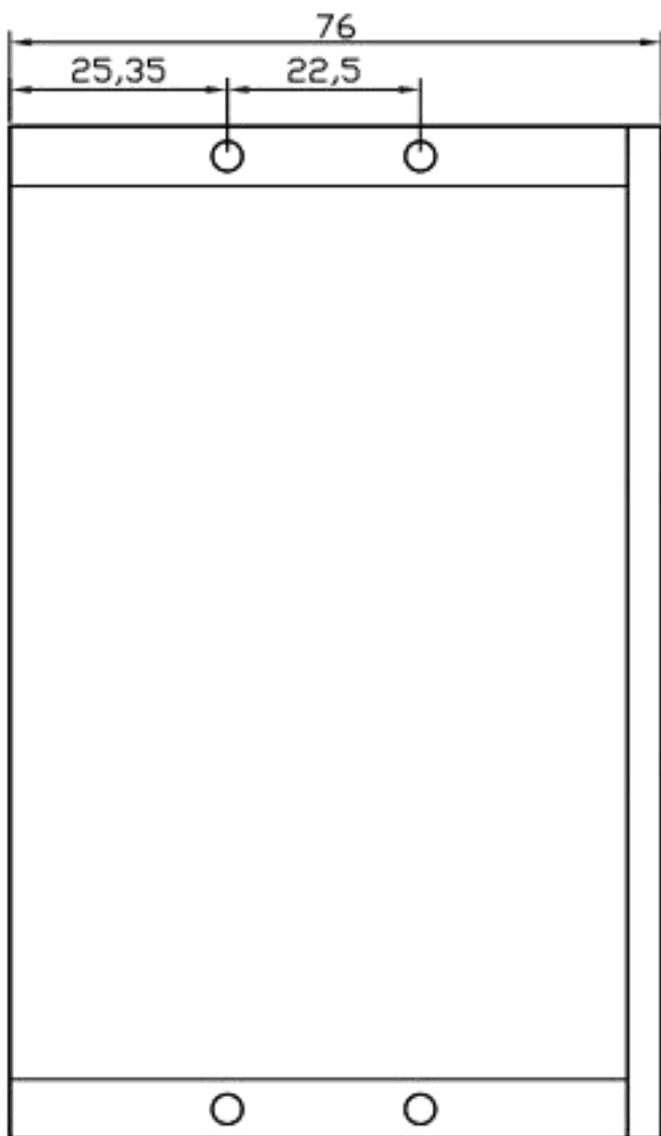

3 驱动器端口和接线

3.1 电源及电机端口功能说明

功能	标号	定义	备注
电源	AC	驱动器电源接口	18V~80VAC/24~100VDC
	AC		
电源与电机	B-	两相步进电机绕组接口	
	B+		
	A-		
	A+		

3.2 控制信号连线

功能	标识	说明
脉冲/IN1	PUL+	控制信号 5~24V 兼容。无需额外的限流电阻。
	PUL-	
方向/IN2	DIR+	
	DIR-	
使能/IN3	ENA+	
	ENA-	
报警/OUT1	ALM+	光耦隔离，集电极开路输出
	ALM-	

3.2.1 PUL、DIR(IN1, IN2)端口:

默认工作于外部脉冲指令模式时，R86Mini 可以接收两种脉冲指令信号：PUL+DIR，CW+CCW。

脉冲&方向 (PUL + DIR)	
双脉冲 (CW +CCW)	

外部脉冲的指令形式通过调试软件设置：

3.2.2 ENA (IN3) 端口:

默认 ENA 端口为驱动器脱机(使能)功能:

内部光耦关闭时,驱动器输出电流给电机;

内部光耦导通时,驱动器将切断电机各相的电流使电机处于自由状态,此时步进脉冲不被响应。

当电机处于报错状态时,使能自动断开。


使能信号的电平逻辑可以设置为相反。

同时此端口可以和 IN1、IN2 一样复用为其他功能。

3.2.3 ALM (OUT1) 端口:

驱动器包含一个光电隔离的输出端口 ALM, 默认时 ALM 端口为报警输出, 当驱动器处于报错状态和正常工作状态时, ALM 分别输出不同的光耦电平。

同时还可以复用为其他功能, 如下图:

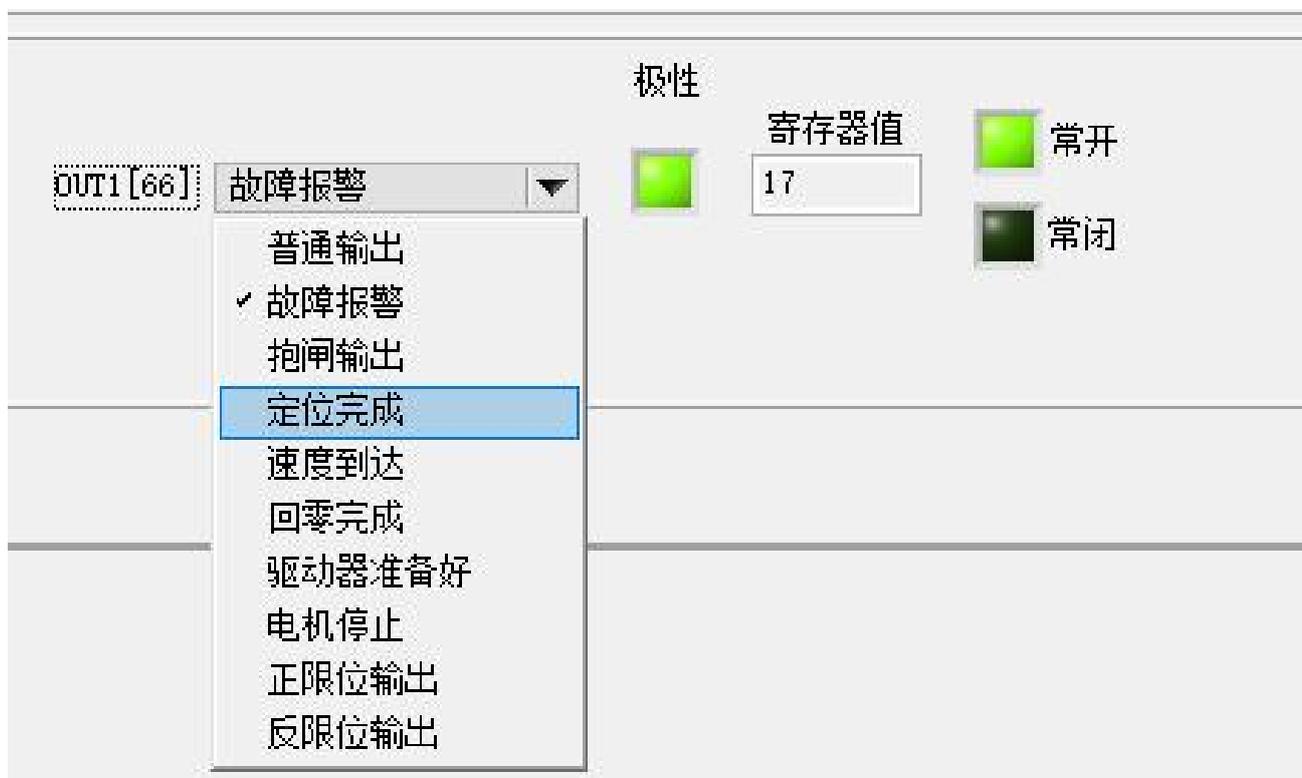


3.3 USB 端口


该 USB 为 micro usb 连接口，需要安装 [USB 驱动](#)。

3.4 脉冲控制接线图


共阳极

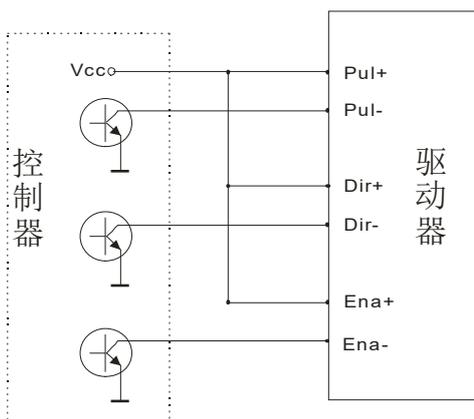


共阴极

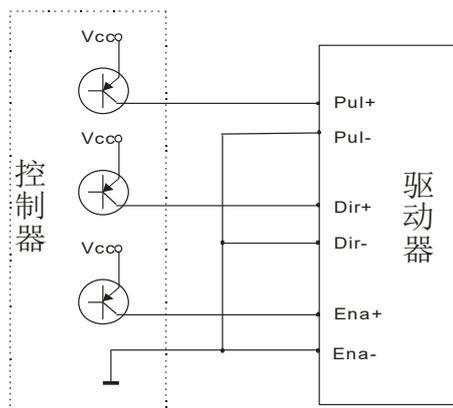

差分

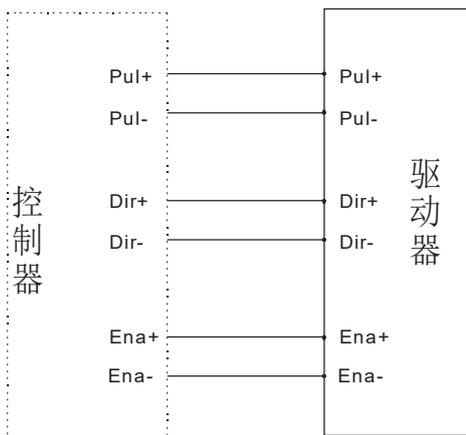

4 拨码及运行参数设置

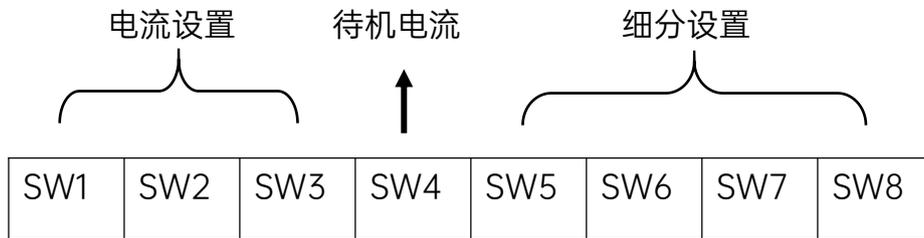

4.1 电流设置

均值电流	峰值电流	SW1	SW2	SW3	备注
2.0	2.40	on	on	on	用户可以通过调试软件设置 8 档电流
2.57	3.08	off	on	on	
3.14	3.77	on	off	on	
3.71	4.45	off	off	on	
4.28	5.14	on	on	off	
4.86	5.83	off	on	off	
5.43	6.52	on	off	off	
6.00	7.20	off	off	off	

4.2 待机电流

SW4 用于设置驱动器待机时的电流百分比，

SW4 = ON，驱动器只要处于使能状态，电流都保持为设定电流

SW4 = OFF，驱动器停止接收脉冲一定时间后，进入待机状态，电流降为设定电流的一定百分比。

默认设置为：停止接收脉冲 1 秒钟以后，电机绕组电流将为 50%。

4.3 每转脉冲设置

设置电机运行一转所需的脉冲数量。由于采用数字式控制，细分数可以设定为 200~65535 之间的任意数字。

步数/转	SW5	SW6	SW7	SW8	备注
400	on	on	on	on	用户可以通过调试软件设置 16 档细分
800	off	on	on	on	
1600	on	off	on	on	
3200	off	off	on	on	
6400	on	on	off	on	
12800	off	on	off	on	
25600	on	off	off	on	
51200	off	off	off	on	
1000	on	on	on	off	
2000	off	on	on	off	

4000	on	off	on	off
5000	off	off	on	off
8000	on	on	off	off
10000	off	on	off	off
20000	on	off	off	off
40000	off	off	off	off

4.4 脉冲指令滤波

驱动器内置脉冲指令平滑功能，可以使得电机的启动更加平稳。

指令滤波可以平滑电机运动，同时也引入了滞后，用户需要根据实际情况选择是否启用改功能。

滤波时间可以通过调试软件设置：



5 驱动器工作状态 LED 指示

LED 状态		驱动器状态
	绿灯长亮	驱动器未使能
	绿灯闪烁	驱动器工作正常
	1 绿、1 红	驱动器过流
	1 绿、2 红	驱动器输入电源过压
	1 绿、3 红	驱动器内部电压出错
	1 绿、7 红	电机缺相

6 缺相报警

驱动器具有电机缺相报警功能，可以检测电机静止、运动过程中出现的缺相状态。步进电机在运行过程中，由于机械的原因，可能导致电机绕组线松动、断开，此时驱动器将输出报警信号，防止设备做出错误动作。

由于此功能依赖于电机绕组的电流检测，因此，当电机电流过小（小于 300mA）时，此功能存在误报现象，此时用户可以关闭此功能，在调试软件的参数管理与设置界面中，将 188 号参数：缺相检测使能，设置为 0 即可。

7 内部运动控制功能

工作于内部脉冲指令模式时，PUL，DIR 端口用作 IO 输入信号，IO 的功能需要通过调试软件 RStepper Configurator 设置。如下图：



7.1 通讯控制模式

在该模式下，用户可以通过通讯给定运行指令的方式使电动机运行指定的脉冲行程或者点动运行。用于用户使用调试软件测试电机。

7.2 IO 控制：启停+方向

通过该模式，使用两个 IN 端口来控制电动机的运行。其中一个 IN 端子用于控制电动机的启动/停止，一个 IN 端子用于控制电动机的运行方向。

7.2.1 软件设置

- (1) 指令工作模式：0 - 内部脉冲模式
- (2) 内部应用模式：2 - IO 速度控制：启停 + 方向



(3) IO 设置:




(4) 此模式对于的速度为速度表定义的速度，通过 SW5、6、7、8 选择

(5) 设置运动参数，可以修改加速度，减速度



7.2.2 接线图

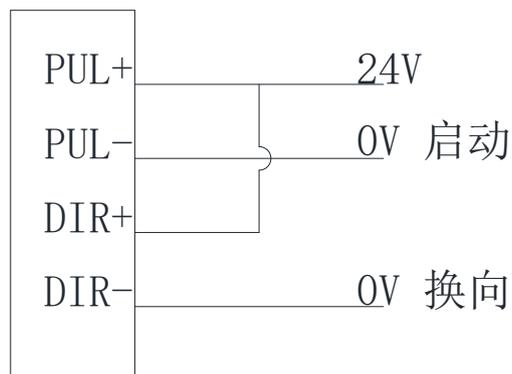


7.3 IO 控制：正转+反转

7.3.1 软件设置

同 7.2.1，只需要将 (2)，修改为：3 - IO 速度控制：正转 + 反转，即可。



7.3.2 接线图

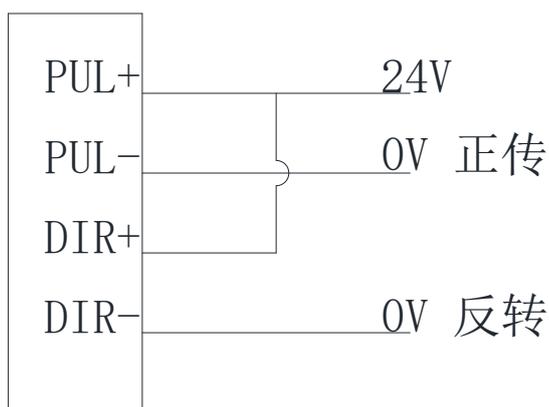

8 常见问题及对策

现象	可能情况	解决措施
电机不转	电源灯不亮	检查供电电路，正常供电
	电机锁轴但不转	脉冲信号弱，信号电流加大至 7-16mA
	速度太小	选对细分
	驱动器已保护	排除报警，重新上电
	使能信号问题	将使能信号拉高或不接
	指令脉冲有误	检查上位机是否有脉冲输出
电机转向错误	电机转向相反	调整电机接线，或者软件更改方向
	电机线有断路	检查连线是否接触不良
	电机只有一个方向	脉冲模式错误或者 DIR 端口损坏
报警指示灯亮	电机线接错	检查电机接线
	电压过高或过低	检查电源
位置或速度错误	信号受干扰	排除干扰、可靠接地
	指令输入有误	检查上位机指令，确保正确输出
	每转脉冲设置错误	检查拨码开关状态并核对
驱动器端子烧坏	端子间短路	检查电源极性或外部短路情况
	端子间内阻太大	检查线与线连接处是否加过量焊锡形成锡团

服务与支持

深圳锐特机电技术有限公司

Shenzhen Rtelligent Technology Co.,Ltd

www.rtelligent.com

地址：深圳市宝安区西乡街道南昌社区兴裕路
锐特科技园A栋5楼

总机：0755-29503086

销售专线：400-6822-996

邮箱：sales@szruitech.com



官方微信公众号

成为全球运动控制领域的核心供应商

Leading the Way with Intelligent Motion Control